

Tracing


Tracing kann helfen, den Grund für ein Problem besser zu finden.

Wenn Tracing gestartet wird, werden Protokolldateien erstellt und mit Informationen gefüllt, während DEON läuft.

Sie können Tracing sowohl in der Projektliste (Startbildschirm) als auch in einem offenen Projekt starten.

1. Um Tracing zu starten, drücken Sie **Strg + F6**.


„Tracing läuft jetzt.“ erscheint in der unteren linken Ecke des DEON-Fensters:

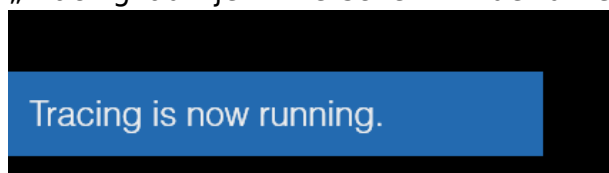

2. Führen Sie dann die Aktionen aus, die das Problem verursacht haben.

3. Um Tracing zu stoppen, drücken Sie erneut **Strg + F6**.

„Tracing ist jetzt gestoppt.“ erscheint in der unteren linken Ecke des DEON-Fensters:

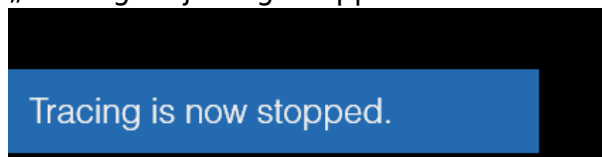

4. Um den Ordner mit den resultierenden Protokolldateien zu öffnen, drücken Sie **Strg + F7**.

HINWEIS: Falls das Programm abstürzt, bevor Sie das Tracing stoppen können, können Sie über **Strg + F7** von der Projektliste (Startbildschirm) auf die Protokolldateien zugreifen, falls diese noch läuft, oder nach dem Neustart von DEON.

HINWEIS: Sie können Tracing auch über die Befehlszeile aktivieren:

<https://deon.de/document/commandline/>